

Zpracoval
Martin Adamec
TTCZ/ASA1

Telefon
+420 272 191 171

E-mail
Martin.adamec@cz.bosch.com

Datum
22.11.2011

SERVISNÍ INFORMACE (SI) č:

SI 11-07

Název: Úprava desky PCB a plynové armatury ZW/ZS...-2

Důvod servisní informace:

Důvodem této servisní informace je úprava SW řídicí desky a plynové armatury.

Platné pro:

ZW/ZS...-2 – Ceraclass vyrobené do FD<107

Popis problému:

V některých případech dochází k velkému kolísání teploty při přípravě TUV.

Řešení problému:

Od FD>107 jsou kotle dodávány s novou plynovou armaturou a novým SW na řídicí desce. V případě problémů je potřeba vyměnit oba díly za nové, s FD>107.

Při garanční opravě do Záručního protokolu napište jako popis závady: „**Velké kolísání teploty TUV**“

Objednací čísla nových dílů:

Typ	Plynová armatura FD<107	Plynová armatura nová FD>107	Řídicí deska FD<107	Řídicí deska nová FD>107
ZW/ZS...-1	8 707 021 026 0	8 707 021 026 0	8 708 300 212 0	8 708 300 212 0
ZW/ZS...-2D	8 707 021 026 0	8 707 021 026 0	8 708 300 210 0 8 708 300 244 0	8 708 300 244 0