

Zpracoval
Martin Adamec
TTCZ/ASA1

Telefon
+420 272 191 171

E-mail
Martin.adamec@cz.bosch.com

Datum
12.12.2011

SERVISNÍ INFORMACE (SI) č: SI 11_08 (A-01-10-016-01-BDGL)

Název: Netěsnost 14L zásobníku ACU verze

Důvod servisní informace:

Netěsnost 14l nerezových zásobníků

Platné pro:

Cerapur Acu ZWSB.... -3
Ceraclass Acu-Comfort ZWSE... -6

Popis problému:

Pod červeným silikonovým těsněním dochází díky vysoké agresivitě vody (vysoký obsah chloridů) k bodové korozi na spodní části zásobníků. Toto je způsobeno usazováním agresivních chloridů pod těsněním.



Řešení problému:

Od FD 986 (červen 2009) se při výrobě používá nové těsnění zásobníků (zásobníky s objednacím číslem 8 716 763 0390). Těsnění se jako náhradní díl nedodává.
V případě problému je nutná výměna celého zásobníku.

Zpracoval
Martin Adamec
TTCZ/ASA1

Telefon
+420 272 191 171

E-mail
Martin.adamec@cz.bosch.com

Datum
12.12.2011

